

## 风速计 <sup>HK820</sup> 使用说明书



10. 低电压提示
 11. 电源: 1.5V AAA\*3
 12. 工作温湿度: 0~+40℃, 10~80%RH
 13. 储存温湿度: -10~+60℃, 10~70%RH
 14.外形尺寸: 154(长)×59(宽)×30(高)mm
 15.重量: 108g(包含电池)

#### 四. 各种名称和功能(图二)

- 1. 风速传感器
- 2. LCD显示器
- 3. 风速及温度单位选择

在风速测量时,短按此键,风速单位依次循环是: m/s,Km/h,ft/min,Knots,mph。长按此键:温度单位在℃、℉间转换。

- 4. 最大值/最小值保持
- 5. 电源开关:短按一次开机,再次短按一次关机
- 6. SEL切换开关
- 数据保持/背光:短按一次保持测量数据,再短按一次退出数据保持; 长按此键开启背光,再长按此键关闭背光
- 五.LCD液晶显示面板说明(图一)
- 1. 数据保持指示
- 2. 平均值测量指示

一. 在您使用本产品前,请详细阅读本说明书,它将教你正确的操作方法,以便能发挥本机坚固耐用之优良性能。此风速计广泛应用于矿业、钢铁、石化、节能、航海、风扇制造、排气通风、体育运动等行业的风速测

### 量。

 二.功能说明 此产品是高精度风速计,符合国际委员会IEC61672-I CLASS2
 1.风速测量
 2.温度测量
 3.风力等级
 三.规格
 1.风速测量准确度:


量桯	分辨率	准确度	
0.4~30.0m/s	0.1m/s	±(3.0%+0.3m/s)	
1.4~108km/H	0.1km/H	±(3.0%+1.0km/H)	
0.9~67.0MPH	0.1MPH	±(3.0%+0.4MPH)	
0.8~58.0knots	0.1knots	±(3.0%+0.4knots)	
80~5900ft/min	1.0ft/min	±(3.0%+40ft/min)	
	0.4~30.0m/s 1.4~108km/H 0.9~67.0MPH 0.8~58.0knots	0.4~30.0m/s 0.1m/s 1.4~108km/H 0.1km/H 0.9~67.0MPH 0.1MPH 0.8~58.0knots 0.1knots	

2. 温度测量范围0℃~60℃/32℃~140℃,准确度: ±1.5℃(±2.7℃)

- 3. 风力0<sup>~</sup>12级,准确度: ±1,风力等级只做参考
- 4. 液晶显示: 4位数液晶显示, 最大显示至"9999"
- 5. 传感器种类: 磁感应式风速传感器及NTC负温度系数温度传感器
- 6. 采样速率: 0.5秒
- 7. 数据保持
- 8. 背光显示 9. 自动关机

CE

- **⇒**1 ↔
- 3. 风速值显示 4. 温度值显示 6. 摄氏度与华氏度 7. 电池欠压指示 8. 最大值/最小值测量指示 9. 米/秒 10. 英尺/分钟 11. 英里/小时 12. 千米/小时 13. 海里/小时 六.操作前准备事项 1. 当电池电力不足时,LCD面板会出现"**□**"符号,表示此时电池电力 不够, 必须更换新电池。 2. 使用"+"起子打开仪表背面的电池盖,更换1.5V电池。 3. 盖回电池盖并使用 "+" 起子锁紧螺丝。 七.操作步骤 1. 按电源开关开机。 2. 将仪表传感头对准待测风速的环境。
- 2. 村仅农传恋天村在竹砌八述的坏场
- 3. 读取显示器上的显示值。
  - 4. 按"SEL"键切换至℃功能可测量温度。

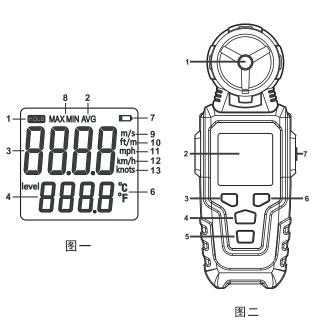

• •	注意事项 不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁环境中存放或者使用仪表。
2.	长时间不使用请取出电池,避免电解液漏出损伤本仪表。
3.	基于磁感应风速测量原理,产品在电磁辐射较强场合可能受到干扰,
	使用时尽量远离电磁辐射较强场合。
	使用环境条件:2000米高度以下,相对湿度≤80%RH,工作环境温度
	0~40℃, 室内使用。
*	本仪表出厂前已调校好,建议校正周期为一年。

# www.honeytek.com

### 上海山创仪器仪表有限公司

地址:上海浦东张江高科技产业东园瑞庆路528 号11幢甲1-2楼
电话:86-21-68182669
传真:86-21-68182639
邮编:201201
E-mail:info@honeytek.com